
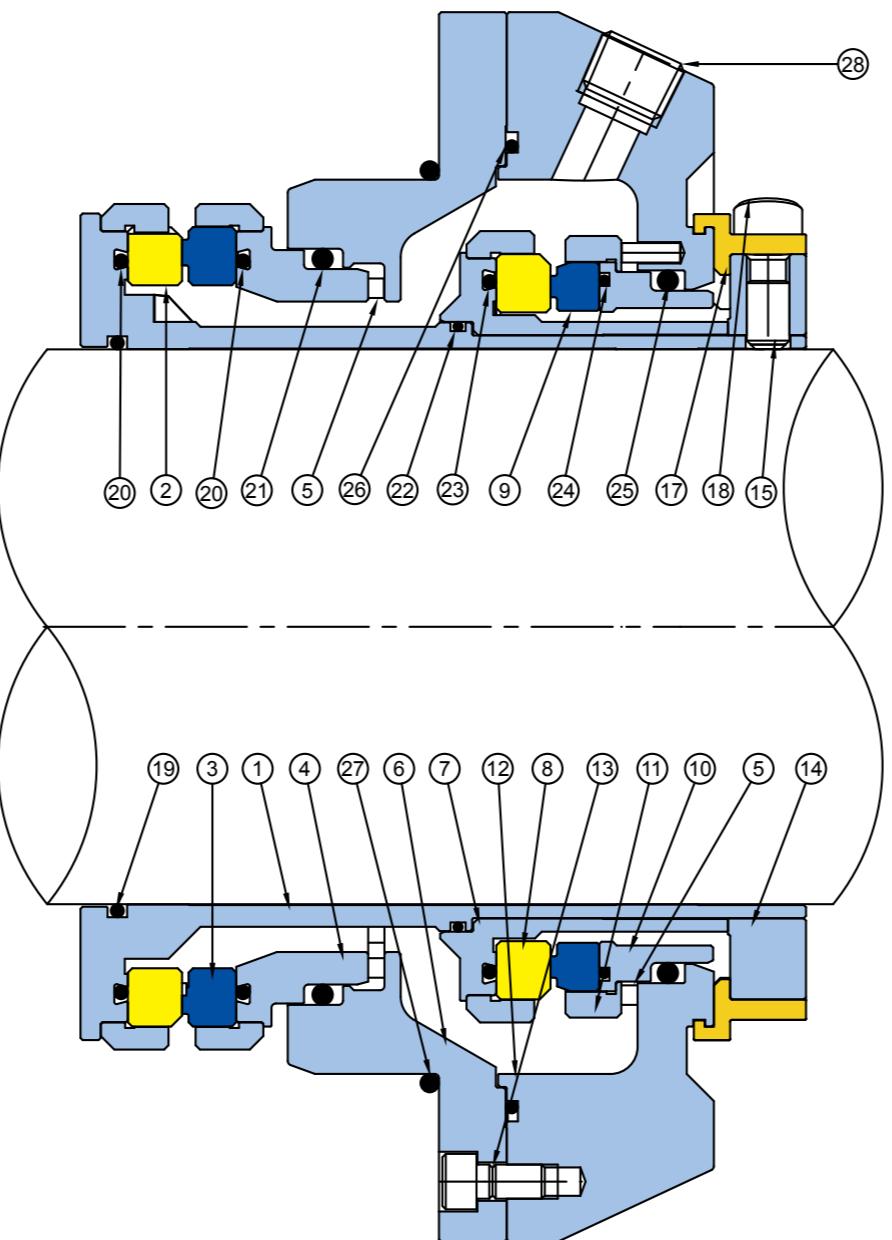


Recommended Gland and Port Orientation

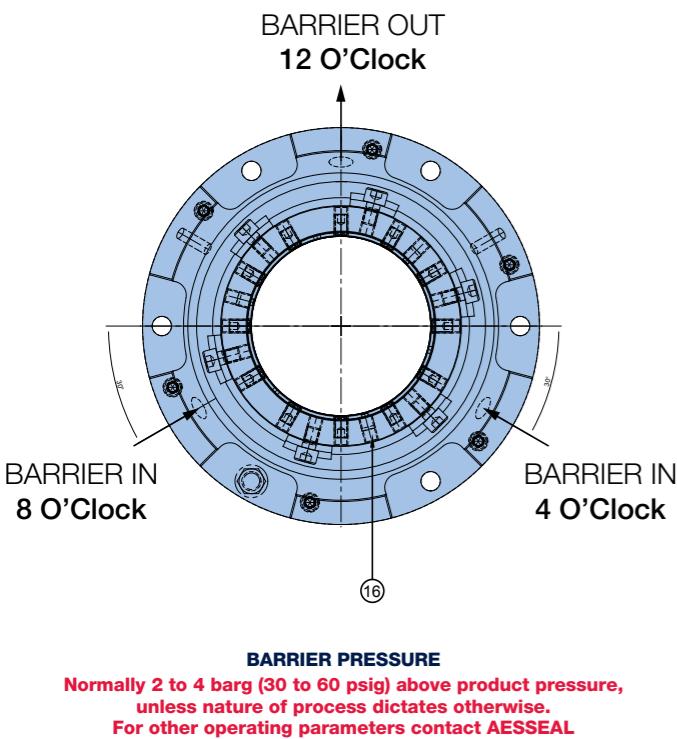

Item	Description	Material
1	TPDSTM Seal Sleeve Assembly	Super Duplex
2	TPDSTM Seal Inboard Rotary Face	Reaction Bonded SiC
3	TPDSTM Seal Inboard Stationary Face	Reaction Bonded SiC
4	TPDSTM Seal Inboard Stationary Holder Assembly	Super Duplex
5	Springs	Alloy 276
6	TPDSTM Seal Inner Fmg	Super Duplex
7	TPDSTM Seal Rotary Holder Assembly	316L Stainless Steel
8	TPDSTM Seal Outboard Rotary Face	Reaction Bonded SiC
9	TPDSTM Seal Outboard Stationary Face	Graphite Impregnated SiC
10	TPDSTM Seal Outboard Stationary Holder	316L Stainless Steel
11	TPDSTM Outboard Stationary Drive Cap	316L Stainless Steel
12	TPDSTM Seal Outer Fmg	316L Stainless Steel
13	Socket Head Cap Screw A4	316 Stainless Steel
14	TPDSTM Seal Clamp Ring	316L Stainless Steel
15	Grub Screw	17-4 PH-SS
16	Slotted Anti-Tamper	316L Stainless Steel
17	TPDSTM Seal Setting Clip	Phosphor Bronze
18	Socket Set Caphead Screw (A4)	316 Stainless Steel
19-27	O Ring	FKM / EPDM / FEPFM / FFKM
28	NPT Pressure Plug	316 Stainless Steel

EN

Mechanical Seals are Machinery Elements for ATEX 2014/34/EU & IECEx equipment. Documentation available on request.

Pre-Installation Checks.

- (i) Shaft Outside Diameter is within tolerance $\pm 0.002"$ ($\pm 0.05\text{mm}$).
- (ii) Shaft run out $< 0.010"$ (0.25mm) T.I.R.
- (iii) Shaft end float $< 0.020"$ (0.50mm).
- (iv) Seal chamber face runout (shaft squareness relative to mounting face) $< 0.5 \mu\text{m/mm}$ (0.0005in./in.) of seal chamber bore diameter.
- (v) Fluid seal can be obtained on the Stuffing Box face.
- (vi) There are no sharp edges over which the seal 'O' Ring (19) must pass.

Installation instructions.

1. Lubricate the shaft with the grease provided.
2. Slide the seal onto the shaft.
3. Assemble rest of equipment in final running position.
4. Slide seal into position. Fit washers in all cases and tighten Gland Nuts down firmly.
5. Equally tighten the Drive Screws down onto the shaft.
6. Remove setting clips.
7. Spin the shaft by hand. Listen and feel for any shaft binding, etc.
8. Connect the Quench & Drain.
9. Ensure Barrier fluid is present before start up.
10. Retain clips and clip screws for future use.

NOTE: Ensure that the seal is firmly bolted to the Stuffing Box, with the shaft already in position, before removing the centering clips.

In the absence of original equipment/fluid manufacturers instructions, ensure that the selected barrier/buffer fluid has an auto-ignition temperature at least 50°C (90°F) ABOVE the maximum surface temperature of any component with which it may come into contact, both in normal operation and in the event of leakage from the seal or barrier system.

Note: under certain conditions the auto-ignition temperature of a fluid can be reduced, for example if an oil is allowed to soak into damaged or unprotected insulation. If any potential sources of ignition are present in an area, it is advisable to select a barrier fluid which has a flash point higher than the maximum surface temperature of any component with which it may come into contact.



All metallic components are widely recyclable. Once the seal has reached the end of its life, it should be disposed of in accordance with local regulations and with due regard to the environment.

DE

Mechanische Dichtungen sind Maschinenelemente für ATEX 2014/34/EU- & IECEx-Geräte. Dokumentation auf Anfrage erhältlich.

Vormontagekontrollen.

- (i) Der Wellenaußendurchmesser liegt innerhalb der Toleranzgrenzen von $\pm 0,002"$ ($\pm 0,05\text{mm}$).
- (ii) Wellenschlag $< 0,010"$ ($0,25\text{mm}$) Ablesung über den gesamten Meßbereich.
- (iii) Axialspiel der Welle $< 0,020"$ ($0,50\text{mm}$).
- (iv) Rundlauf der Dichtungskammer (Rechtwinkligkeit der Welle im Verhältnis zur Montagefläche) $< 0,5 \mu\text{m/mm}$ ($0,0005 \text{in./in.}$) des Bohrungsdurchmessers der Dichtungskammer.
- (v) Erzielen einer Flüssigkeitsdichtung an der Stopfbuchsenfläche.
- (vi) Der dichtende O-Ring (19) darf über keine scharfen Kanten geführt werden.

Montageanleitungen.

1. Welle mit dem vorgesehenen Fett schmieren.
2. Dichtung auf die Welle schieben.
3. Übrige Teile in Endstellung montieren.
4. Dichtung in die korrekte Position schieben. Stets Unterlegscheiben einbauen und Brillenmuttern fest anziehen.
5. Desgleichen die Halteschrauben fest auf der Welle anziehen.
6. Zentrierclips entfernen.
7. Welle per Hand drehen. Darauf achten, ob die Welle schleift, usw.
8. Schließen Sie Quench und Drain an.
9. Sichern Sie, daß Sperrflüssigkeit vorhanden ist, bevor Sie starten.
10. Clips und Justierschrauben für spätere Verwendung aufzubewahren.

HINWEIS: Vor dem Entfernen der Zentrierclips sicherstellen, daß die Dichtung fest mit der Stopfbuchse verschraubt ist und die Welle sich bereits in Position befindet

Falls keine technischen Daten des Aggregateherstellers oder/und Stoffdaten des Sperrflüssigkeitsherstellers vorhanden sind, hat der Betreiber sicherzustellen, dass die ausgewählte Sperrflüssigkeit eine Selbstentzündungstemperatur von mindestens 50°C ÜBER der größtmöglichen Oberflächentemperatur der Bauteile hat, mit denen sie in Kontakt kommt. Dies gilt sowohl für den Normalbetrieb als auch für den Fall einer Leckage der Dichtung oder des Sperrsystems.

Anmerkung: Unter gewissen Bedingungen kann die Selbstentzündungstemperatur einer Flüssigkeit reduziert werden, zum Beispiel wenn Öl in beschädigte oder ungeschützte Isolationen eindringen kann. Wenn potenzielle Zündquellen in einer Umgebung vorhanden sind, ist es empfehlenswert, eine Sperrflüssigkeit zu wählen, die einen höheren Zündpunkt als die größtmögliche Oberflächentemperatur der Bauteile hat, mit denen sie in Kontakt kommen kann.



Alle metallischen Komponenten sind weitgehend recycelbar. Wenn die Dichtung das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, sollte sie gemäß der lokalen Vorschriften und mit Rücksicht auf die Umwelt entsorgt werden.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Ex h Gb/Db



AESSEAL plc
Mill Close, Bradmarsh Business Park
Rotherham, S60 1BZ, ENGLAND
tel: +44 (0) 1709 369966
email: enquiries@aesseal.info
www.aesseal.com



Mekaniske tætninger er maskinelementer til ATEX 2014/34/EU & IECEx-udstyr. Dokumentation tilgængelig efter anmeldning.

Præinstallationskontrol.

- (i) Den udvendige akseldiameter ligger indenfor tolerancemrådet $\pm 0,002"$ ($\pm 0,05\text{mm}$).
- (ii) Akseludløb $< 0,010"$ (0,25mm) T.I.R.
- (iii) Aksial tolerance $< 0,020"$ (0,50mm).
- (iv) Tætningskammerets overflade forløb (akselens retvinkelhed i forhold til monterings fladen) $< 0,5 \mu\text{m/mm}$ (0,0005 in./in.) på diameteren af udboringen på tætningskammerets.
- (v) Der er adgang til vasketætningen på pakdåsebelægningen. Der er ingen skarpe kanter for "O" tætningsringen (19) at passe.
- (vi)

Monteringsvejledning.

1. Smør akslen med vedlagte smorefedt.
2. Lad tætningen glide på plads på akslen.
3. Monter resten af udstyret, så det er klar til drift.
4. Lad tætningen glide på plads. Husk at tilføje underlagsskiver og at fastspænd paktnøtterne grundigt.
5. Fastspænd monteringskruerne ligeligt ned over akslen.
6. Fjern sætklemmerne.
7. Drei akslen rundt med hånden. Kontroller at der ikke er akselbinding, osv.
8. Tilslut skyde- og drænkanaler.
9. Sorg for at spærrevæske er påfyldt før opstart.
10. Gem klemmemøn og klemmeskrueerne til senere bruk.

OBS: Tætningen skal være fastboltet til pakdåseflange og med akslen monteret i forvejen, inden man fjerner centringsklemmerne.

Hvis der ikke foreligger andre instruktioner fra enten maskineleverandøren eller væskeleverandøren, så skal det sikres at den valgte spærrevæske har en selvantændelsestemperatur, der ligger mindst 50 grader C OVER den maksimale overfladetemperatur af alle komponenter væsken kan komme i kontakt med, både under normal drift og i tilfælde af lækkage fra akseltætningen eller spærrevæsesystemet.

Bemerk: I visse tilfælde kan selvantændelsestemperaturen af en væske reduceres, hvis f. eks. olie optages af beskadiget eller ubeskryttet isoleringsmateriale. Hvis der er potentielle antændelseskilder til stede i området er det tilrådeligt at vælge en spærrevæske, som har en antændelsestemperatur der overstiger den maksimale overfladetemperatur som væsken kan komme i kontakt med.

Alle metalkomponenter er i stor udstrækning genbrugelige. Når tætningen har nået enden af dens levetid, bør den bortsættes i overensstemmelse med lokale bestemmelser og under behørig hensyntagen til miljøet.



Los cierres mecánicos son componentes de maquinaria para equipamiento de categoría ATEX 2014/34/CE e IECEx. Documentación disponible a petición.

Comprobaciones previas a la instalación.

- (i) Diámetro exterior del eje dentro de una tolerancia de $\pm 0,05\text{ mm}$ ($\pm 0,002"$ ($\pm 0,05\text{mm}$)).
- (ii) Descentralizado del eje $< 0,25\text{ mm}$ (0,010 plg) (lectura total del indicador).
- (iii) Movimiento axial del extremo del eje $< 0,50\text{ mm}$ (0,020 plg).
- (iv) Descentralizado del eje (alineación del eje relativa a las caras de roce del cielo) $< 0,5 \mu\text{m/mm}$ (0,0005 in./in.) del diámetro de cajera.
- (v) Puede obtenerse un sellado del fluido en la cara de la cajera. No hay cantos vivos sobre los que tenga que pasar la junta tórica (19).
- (vi)

Instrucciones para la instalación.

1. Lubríquese el eje con la grasa proveída.
2. Corra el cierre sobre el eje.
3. Monte el resto del equipo en la posición de funcionamiento final.
4. Corra el cierre hasta su posición. Coloque arandelas en todos los casos y apriete firmemente las tuercas del pre-saestops.
5. Apriete uniformemente los tornillos de transmisión en el eje.
6. Quite las grapas de sujeción.
7. Haga girar a mano el eje. Escuche y examine al tacto para comprobar si hay acunamiento del eje, etc.
8. Acople las conexiones de refrigeración y drenaje.
9. Asegúrese que el fluido barrera esta presente antes del arranque.
10. Guarde las grapas con sus tornillos para uso futuro.

NOTA: Verifique que el cierre está firmemente atornillado en la cajera, con el eje colocado en posición, antes de quitar las grapas centralizadoras.

Hvis der ikke foreligger andre instruktioner fra enten maskineleverandøren eller væskeleverandøren, så skal det sikres at den valgte spærrevæske har en selvantændelsestemperatur, der ligger mindst 50 grader C OVER den maksimale overfladetemperatur af alle komponenter væsken kan komme i kontakt med, både under normal drift og i tilfælde af lækkage fra akseltætningen eller spærrevæsesystemet.

Nota: bajo determinadas condiciones la temperatura de auto-ignición de un fluido puede reducirse, por ejemplo si un aceite puede penetrar en un aislante estropoad o desprotegido. Si en un área están presentes fuentes potenciales de ignición, es recomendable seleccionar un líquido de barrera que tenga un punto de inflamación mayor que la máxima temperatura superficial de cualquier componente con el que pueda estar en contacto.

Todos los componentes metálicos son ampliamente reciclables. Una vez que la junta haya llegado al final de su vida útil, deshágase de ella siguiendo las normativas locales y respetando al máximo el medio ambiente.



Mekaaniset tiivistöt ovat ATEX 2014/34/EU ja IECEx mukaisten laitteiden koneenosia. Asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä.

Asemuusta edeltävä tarkastukset.

- (i) Akselin ulkokahkasian mittapöytäkeama on enintään $\pm 0,05\text{mm}$.
- (ii) Akselin säteisvälys on alle $0,25\text{mm}$.
- (iii) Aksialinen välys on alle $0,50\text{mm}$.
- (iv) Tiivistepesässä olevan liukupinnan sääteittäinen heitto (akseli ja liukupinna ovat kohtisuoraa toisiaan nähden) $= 0,5 \mu\text{m/mm}$ kohden akselipäisen halkaisijasta.
- (v) Tiivisteen runkoläpiätiä kohtaan tiivistepesän otsapinnan. Aksellia ei ole terävä kulmia, jotka voisivat vahingoittaa tiivisteen pos.(19).
- (vi)

Asennusohjeet.

1. Voittele akseli muuna toimitettulla rasvalla.
2. Työnna tiiviste aksellille.
3. Koko laitteineen muut osat lopullisina paikkoihin.
4. Työnna tiiviste paikalleen. Asenna alustaltaat kaikkilta pultteihin ja kiristä mutterit tiukkaan.
5. Kiristä tiivisteen lukitusruuvit tasaisesti aksellille.
6. Irrota asetuspistikeet.
7. Kirrä akselia käsin. Kuuntele ja tunnustele varmistaaksesi, että akseli pääsee pyörämään vapasta.
8. Tykky tiivisteessi ja tyhjennyslähni.
9. Varmistaa että tiivisteessi on kytketty ennen käynnistystä.
10. Säilytä pidikkeet ja pidikkeiden ruuvit myöhempää käytöö varten.

OBS: Tætningen skal være fastboltet til pakdåseflange og med akslen monteret i forvejen, inden man fjerner centringsklemmerne.

N.B.: Assicurarsi che la tenuta sia saldamente bloccata coi bulloni alla camera stoppa, con l'albero già in posizione, prima di togliere le grappe.

Hvis der ikke foreligger andre instruktioner fra enten maskineleverandøren eller væskeleverandøren, så skal det sikres at den valgte spærrevæske har en selvantændelsestemperatur, der ligger mindst 50 grader C OVER den maksimale overfladetemperatur af alle komponenter væsken kan komme i kontakt med, både under normal drift og i tilfælde af lækkage fra akseltætningen eller spærrevæsesystemet.

Bemærk: I visse tilfælde kan selvantændelsestemperaturen af en væske reduceres, hvis f. eks. olie optages af beskadiget eller ubeskryttet isoleringsmateriale. Hvis der er potentielle antændelseskilder til stede i området er det tilrådeligt at vælge en spærrevæske, som har en antændelsestemperatur der overstiger den maksimale overfladetemperatur som væsken kan komme i kontakt med.

Kaikki metalliset komponentit ovat laajasti kierrätettävää. Kun tiivisteen kestoila on päättynyt, se on hävitettävä paikallisten määristyksen mukaisesti ja ottaa ympäristöön huomioon asianmukaisesti.



Les garnitures mécaniques sont des « éléments mécaniques » selon les termes des normes ATEX 2014/34/EU et IECEx. Équipements Documentation disponible sur demande.

Contrôles avant Montage.

- (i) Le diamètre extérieur de l'arbre est dans les limites de la tolérance de $\pm 0,05\text{ mm}$.
- (ii) L'éccentricité de l'arbre $< 0,25\text{ mm}$ maximum - jeu radial.
- (iii) Jeu axial de l'arbre $< 0,50\text{ mm}$.
- (iv) Défaut de perpendicularité de la face de boîte à garniture par rapport à l'arbre, doit être inférieur à $0,5 \mu\text{m/mm}$ ($0,0005\text{ in./in.}$) du diamètre du foré de la camera de tenuta.
- (v) On obtient l'étanchéité aux fluides au niveau de la face du presse-étoupe.
- (vi) Votre étreinte arête vive pour le passage du joint torique de la garniture (19).

Instructions de montage.

1. Lubrifier l'arbre avec la graisse fournie.
2. Faire coulisser la garniture sur l'arbre.
3. Monter le reste des pièces en position définitive de fonctionnement.
4. Glisser la garniture sur l'arbre. Toujours monter les rondelles et serrer les écrous de chapeau fermement.
5. Serrer les vis d'entrainement de façon égale sur l'arbre.
6. Retirer les attaches de réglage.
7. Faire tourner l'arbre à la main. Écouter et sentir à la main si l'arbre gripe.
8. Raccorder les raccords de refroidissement et de vidange.
9. S'assurer que le fluide de barrage est alimenté avant le démarrage.
10. Mettre les clips de centrage et les vis de côté.

NB: S'assurer que la garniture est vissée fermement sur le presse-étoupe, l'arbre étant déjà en place, avant de retirer les clips de centrage.

N.B.: Assicurarsi che la tenuta sia saldamente bloccata coi bulloni alla camera stoppa, con l'albero già in posizione, prima di togliere le grappe.

En l'absence des instructions techniques relatives au fluide de barrage, il faut s'assurer que le fluide de lubrification (ou de barrage) ait un point éclair d'une température au moins 50°C (90°F) supérieure à la température maximum de autoaccension de almeno 50°C (90°F) oltre la temperatura massima superficiale di tutti i componenti che potrebbero venire in contatto col fluido, sia nelle normali condizioni di esercizio che in caso di perdita della tenuta o del sistema di barriera.

N.B.: in certe condizioni la temperatura di autoaccensione del fluido può diminuire, per esempio se un olio impregna il materiale isolante danneggiato o non ben protetto. Se vi sono potenziali sorgenti d'espansione in un'area, è consigliabile selezionare un fluido di barriera che abbia un flash point più alto della massima temperatura superficiale di ogni componente che potrebbe venire in contatto col fluido.

Tous les composants métalliques sont en grande partie recyclables. Lorsque la garniture a atteint sa fin de vie, elle doit être éliminée dans le respect de l'environnement et conformément aux réglementations locales.



Le tenute meccaniche sono componenti per macchinari conformi alle norme ATEX 2014/34/EU & IECEx. Documentazione disponibile su richiesta.

Controlli pre-installazione.

- (i) Il diametro esterno dell'albero ha una tolleranza $\pm 0,002"$ ($\pm 0,05\text{mm}$).
- (ii) Eccentricità dell'albero $< 0,010"$ (0,25 mm) T.I.R.
- (iii) Gioco assiale dell'albero $< 0,20"$ (0,50 mm).
- (iv) Inclinazione della superficie della camera di tenuta (ortogonalità dell'albero rispetto alla "faccia" di appoggio della tenuta meccanica sulla cassa stoppa) $< 0,5 \mu\text{m/mm}$ ($0,0005\text{ in./in.}$) del diametro del foro della camera di tenuta (cassa stoppa).
- (v) Si può ottenere la tenuta del fluido sulla faccia della camera stoppa.
- (vi) Non ci sono bordi affilati su cui deve passare l'O-Ring (19) di tenuta.

Norme d'installazione.

1. Lubrificare l'albero con il grasso di silicio fornito.
2. Fare scorrere la tenuta sull'albero.
3. Montare il resto delle apparecchiature nella posizione finale di esercizio.
4. Montare la tenuta in posizione. Inserire sempre le rondelle e stringere forte i dadi della flangia.
5. Stringere in modo uniforme le viti di trascinamento sull'albero.
6. Rimuovere le grappe di centraggio.
7. Ruotare l'albero a mano. Sentire se vi sono eventuali incappamenti dell'albero, ecc.
8. Collegare gli acciappamenti di raffreddamento e drenaggio.
9. Accertare che il fluido di barriera sia presente prima di far partire la pompa.
10. Conservare le grappe e le viti delle grappe per impieghi futuri.

LET OP: Kontroleer dat de afdichting stevig tegen de stopbus is vastgeborgt, met de as in de juiste positie, alvorens de centreclips te verwijderen.

In de afwezigheid van origineel machine/vloeistof leveranciers instructies, draag er zorg voor dat de geselecteerde spervloeiostof een ontbrandings temperatuur heeft van minstens 50°C (90°F) boven af maximale oppervlakte temperatuur van elk component waarmee het in contact kan komen, in normale werking als bij mogelijke lekkage van de afdichting of spersysteem.

Let op: onder bepaalde condities kan de ontbrandings temperatuur verlaagd worden, bijvoorbeeld het geval dat de spervolie in beschadigde of niet goed beschermd isolatie kan lekken. Als enige potentiële bronnen van ontbranding aanwezig zijn in een bepaalde omgeving, is het zeer raadzaam een spervloeiostof te selecteren met een vlamptuig hoger dan de maximale oppervlakte temperatuur van welk onderdeel dan ook waarmee het in contact kan komen.

Alle metalen onderdelen zijn op grote schaal recyclebaar.
Zodra de afdichting het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet deze in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en met inachtneming van het milieu worden afgevoerd.



Mekaniske tætninger er maskinelementer til ATEX 2014/34/EU & IECEx-udstyr. Dokumentasjon tilgjengelig på forespørsel.

Kontroller for montering.

- (i) Akselens ytterdiameter er innen en toleranse på $\pm 0,05\text{ mm}$.
- (ii) Akselkast $< 0,25\text{ mm}$ T.I.R.
- (iv) Skjævet mellom tætningskammerets monteringsflate og akslingen (vinkelrett mot akslingen) $< 0,5 \mu\text{m/mm}$ av tætningskammerets innvendige diameter.
- (v) Væsketætning mot pakningsboksens flate.
- (vi) O-ringen (19) må ikke gå over noen skarpe kanter.

Monteringsanvisninger.

1. Smør akselen med fettet som følger med.
2. Skyv tætningen inn på akselen.
3. Sett resten av utstyret sammen i endelig driftsstilling.
4. Skyv tætningen på plass. Skiver må alltid monteres og glandmutterne må trekkes godt til.
5. Trekk drivskruene jevn og likt til mot akselen.
6. Ta av innstillingssklemme.
7. Drei akselen for hånden. Lytt og følg om akselen "tar" noe sted.
8. Koble til kjøling og lufting.
9. Vær sikker på at spærrevæske er påsatt før opstart.
10. Ta vare på klemmene og klemmeskrueene til senere bruk.

NB: Pass på at tætningen er boltet godt til pakningsboksen, med akselen på plass, før sen treringsklemmene fjernes.

Om ikke leverandørens orginale utstyr/væske tekniske datablad er tilgjenglig,sørg da for at den valgte spære/tætningsvæske har en selvantennelses temperatur på minst 50°C (90°F) OVER den maksimale overflate temperatur som måtte kunne forekomme på noen av de komponentene som eventuelt måtte komme i kontakt med, både under normal drift og i tilfelle ved lekkasje fra tætningen eller spærrevæske systemet.

NB! I enkelte tilfeller kan selvantennelses temperaturen på en